



Powerdynamo bringt Ihrem Oldtimer Motorrad
wieder Zündung und Licht

Gesellschaft Produkte Technische Hilfe Suche



nicht für Imperator mit Welle der 450er !!

Probleme beim Einbau des Systems 71 65 999 in eine Imperator 400 mit Kurbelwelle der 450er oder Motor 450

Bilder lassen sich durch anklicken vergrößern



Beim Einbau des Systems 71 65 999 (Imperator 400) in einen Motor der 450er oder der 400er mit einer Welle der 450er oder auch unsachgemäß regenerierten Wellen der 400er kommt es beim Aufsetzen des Motordeckels zu dem im Bild gezeigten Problem.

Der Deckel lässt sich nicht schließen.



Oder falls er doch schließt **drückt er innen so auf den Rotor das sich dieser nicht mehr drehen kann.** Normal muss das so aussehen wie im Bild hier rechts



Der Grund besteht darin das die 450er Welle zu lang ist.

Leider geht in für die

Anlage sehr eng zu, so daß **eine Korrektur des Probleme kaum möglich ist.**

Bitte prüfen Sie beim Einbau als allererstes ob so ein Probleme besteht.

Setzen Sie den Powerdynamo Rotor (nach entfernen der originalen Anlage) auf die Welle **ohne irgend welche weiteren Teile zu installieren** (welche Sie dann nur verschmutzen) und schließen Sie den Deckel. Sollte sich dabei das hier beschriebene Probleme zeigen, geben Sie die Anlage bitte zurück. Die Anlage ist nicht nutzbar und kann auch nicht passend gemacht werden. **Bitte unterlassen Sie eigene Änderungen**, Sie verlieren damit die Gewährleistung und können die Teile nicht mehr zurück geben.

[zurück zur Systeminfo](#)

[Impressum](#) [Datenschutz](#) [Sitemap](#)

